

LØS LØFTEKROK PÅ OVERHEAD KRAN

EVENT DESCRIPTION (WHAT?):

I forbindelse med kontroll av løfteinnretning (3 Ton Barnsley overhead kran), ble selve kroksvivelen snudd i krokblokken. Kroken løsnet da fra krokblokken, og kraninspektør sto med kroken i hånden.

CAUSES (WHY?):

Under produksjon av krok/blokk har ikke denne blitt montert korrekt. Låsesplint som skal sikre krok i krokblokk har ikke blitt installert korrekt (se bilder/skisse), og hadde dermed ingen funksjon.

Kroken har i dette tilfelle løsnet mer og mer på gjengene og tilslutt løsnet helt i forbindelse med denne sjekken.

LESSON LEARNED:

Alle lignende kraner på feltet ble tatt ut av drift inntil man kunne bekrefte at en ikke kunne finne tilsvarende feil.

Krokblokk ble sendt til leverandør for nærmere undersøkelser.

Landorganisasjonen vil kvalitetssjekke leverandør og evt. underleverandør for å avdekke hvordan en slik feil kan oppstå.



DETAILS:

Report ID: 269103

Location: Offshore

Area: Process

Type of work: Crane and Lifting

Type of lesson: Dropped Objects, Material damage / Production loss

Date of incident: 2018-09-17

Installations: EkoZ

